

... seit über 40 Jahren +

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

4.25-MA.DE-v1.1-09.25-SB.DK


KRASO®

EINFACH + DICHT



KRASO® Schwanenhals

Montageanleitung

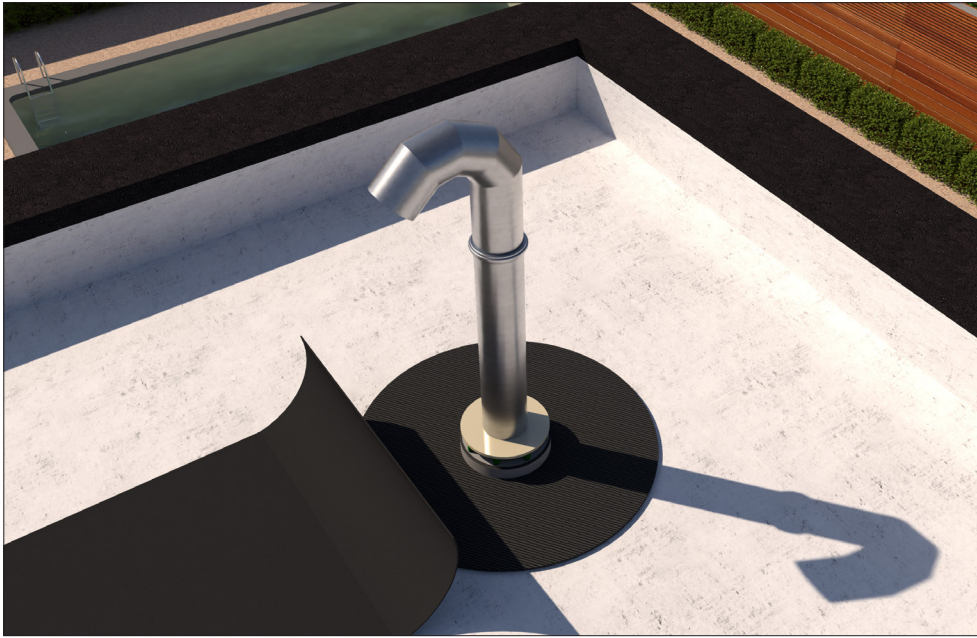

KRASO® Schwanenhals

Flachdachdurchführung zur Aufnahme von Kabeln mittels **KRASO®** Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt - (nicht im Lieferumfang enthalten), Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels **KRASO®** Folienklemmflansch Typ FKf.

1. **KRASO®** Schwanenhals auf Durchbruch im Flachdach setzen.
 2. Durchgangslöcher abbohren, anschließend EPDM Fußabdichtung unterlegen.
 3. Flansch mit Nageldübel befestigen.
 4. Folienflansch 15 cm umlaufend vom Stahl anzeichnen. **KRASO®** PU 50 kreisförmig auftragen.
 5. **KRASO®** PU 50 mit dem Zahnpachtel vollflächig verstreichen. Sicherungsgummi lösen und Folienflansch ausbreiten. Folienflansch mit Andrückrolle von innen nach außen anpressen.
 6. Drehmomentkontrollmuttern **KRASO®** DKM Schritt für Schritt über Kreuz anziehen bis diese hörbar „klicken“. Die **KRASO®** DKM benötigen keinen Drehmomentschlüssel.
 7. Schweißbahn nach Herstellerangaben anarbeiten. **Achtung:** Nur die Schweißbahn erhitzen!
- Einbausituation mit 2. Abdichtungsebene:**
8. Dämmung verlegen.
 9. Folienflansch 30 cm umlaufend vom Stahl anzeichnen. **KRASO®** PU 50 kreisförmig auftragen.
 10. **KRASO®** PU 50 mit dem Zahnpachtel vollflächig verstreichen. Sicherungsgummi lösen und Folienflansch ausbreiten. Folienflansch mit Andrückrolle von innen nach außen anpressen.
 11. Drehmomentkontrollmuttern **KRASO®** DKM Schritt für Schritt über Kreuz anziehen bis diese hörbar „klicken“. Die **KRASO®** DKM benötigen keinen Drehmomentschlüssel.
 12. Dachabdichtungsbahn nach Herstellerangaben anarbeiten.

