... seit über 40 Jahren

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872 - 9535-0
info@kraso.de | **KRASO**.de

5.24-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

KRASO®
EINFACH + DICHT

NEUBAU | KRASO® Viersteg-dichtung 10 bar | FHRK QUALITY | Rn Radon-dicht | TA - Luft | WU 1+2 | W1 -E W2.1 -E

KRASO® Futterrohr Typ FE/SF 5

Montageanleitung

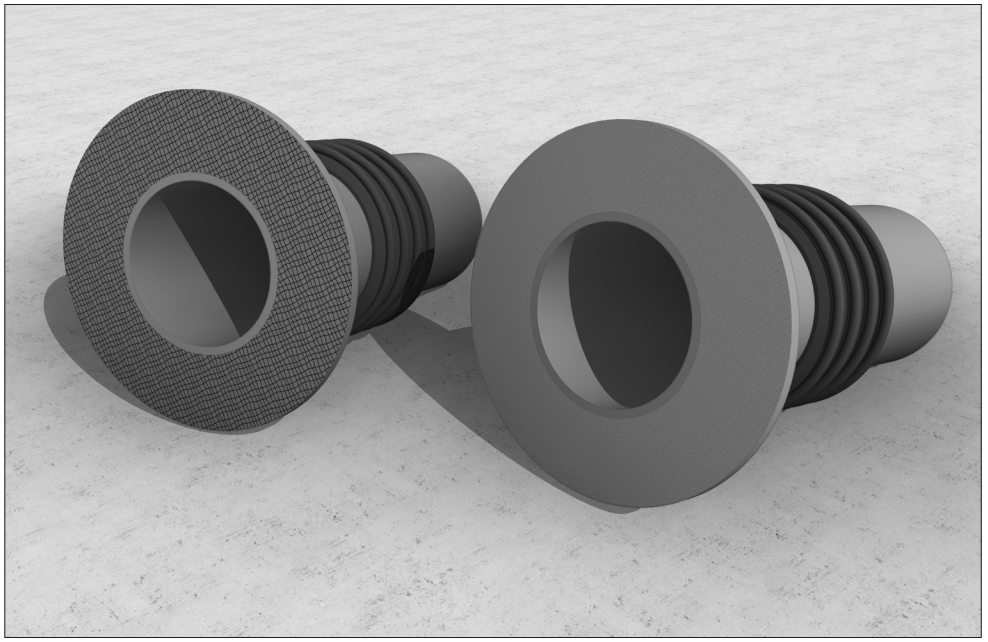

KRASO® Futterrohr Typ FE/SF 5

zum Einbetonieren, mit einseitigem Spachtelflansch, aufgeRaut (**KRASO® Typ FE/SF 5 - R**) oder Gewebe beschichtet (**KRASO® Typ FE/SF 5 - G**), umlaufend ca. 5 cm, 2 **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe,
ID = InnenDurchmesser Futterrohr Echtmaß
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

1. Den **KRASO®** Deckel mit Hilfe eines Hammers annageln.
2. Bewehrung verlegen. Betonüberdeckung im Bereich der Durchführung beachten.
3. **KRASO®** Futterrohr Typ FE/SF 5 auf den **KRASO®** Deckel stecken.
4. Bei Bedarf: **KRASO®** Futterrohr Typ FE/SF 5 an der Bewehrung fixieren.
   Wichtig: Der Draht darf nicht an der **KRASO®** Vierstegdichtung fixiert werden.
5. **KRASO®** Futterrohr Typ FE/SF 5 mit Hilfe des zweiten **KRASO®** Deckels verschließen.
6. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten.
7. Wand betonieren. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden, darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten. *
8. Schalung entfernen.
9. Flächenabdichtung nach Herstellerangaben anarbeiten.
10. Den **KRASO®** Deckel entfernen.

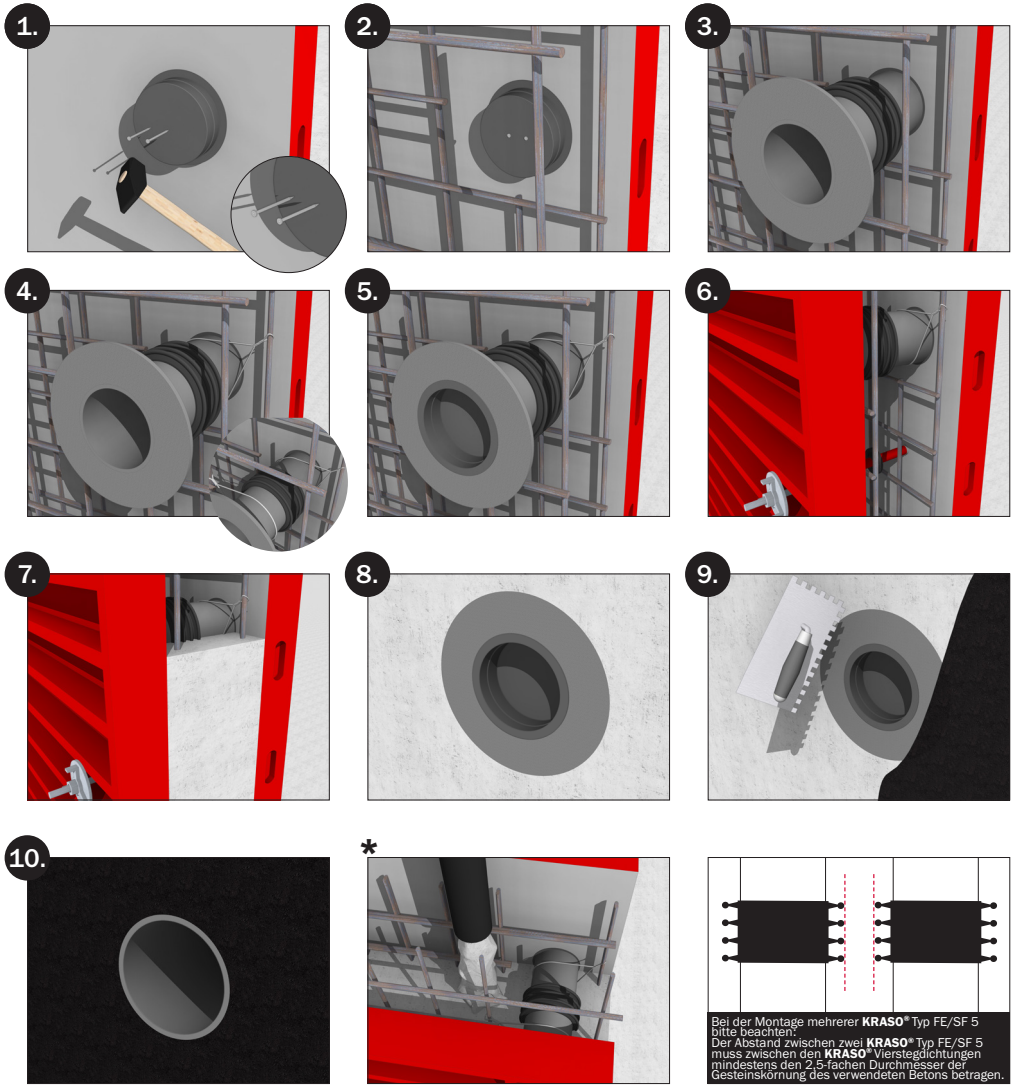

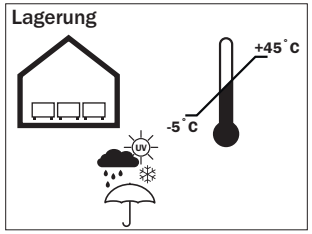

5.24-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK

KRASO® Futterrohr Typ FE/SF 5 Montageanleitung